


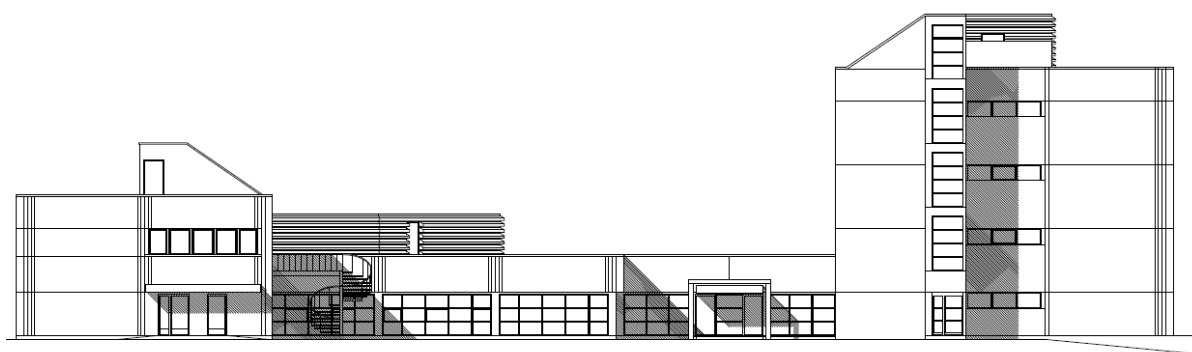

**Hollolan kunnanvirasto
Virastotie 3
15870 Hollola**

**KIINTEISTÖN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS,
ULKOSEINÄN ERISTETILAN KUNTOTUTKIMUS
SEKÄ ALTISTUMISEN ARVIOINTI**

Tutkimusselostus

31.5.2022

Työnro: 1033482

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen kohteena on Hollolan kunnanviraston rakennukset osoitteessa Virastotie 3. Rakennukset ovat rakennettu vuosina 1978 ja 1979. Kohteen sisäilma-asioita on käsitelty moniammatillisessa sisäilmaryhmässä jo vuodesta 2005 alkaen. Tehdyistä tutkimuksista ja korjaustoimista huolimatta henkilöstön kokemat terveysoireet ovat merkittävästi lisääntyneet 2010-luvulla, jonka takia henkilöstölle on tehty useita sisäilmakyselyitä. Ensimmäisen ja toisen kerroksen henkilökuntaa on siirretty työskentelemään muihin kiinteistöihin.

Kiinteistöön ei ole tehty laajamittaisia peruskorjaustoimenpiteitä. Sisäilmahaittojen vuoksi on tehty toimistohuoneisiin ulkovaipan tiivistyskorjauksia, mutta tilan käyttäjät ovat kokeneet oireiluja tiivistyksistä huolimatta. Saatujen tietojen mukaan kiinteistössä työskentelevät henkilöt ovat ilmoittaneet laajamittaisesti sisäilman laatuun liittyvistä puutteista sekä heikkoon sisäilman laatuun liittyvistä oireiluista useiden vuosien ajan.

Kohteessa suoritettiin huhtikuussa 2022 Polygon Finland Oy:n ja Suoraa Oy:n toimesta kiinteistön julkisivun ja ulkoseinän eristetilan kuntotutkimus. Tutkimustyöt oli kohteessa jaoteltu siten, että julkisivun kuntotutkimuksen teki alihankintana Suoraa Oy ja ulkoseinän eristetilan kuntotutkimuksen Polygon Finland Oy.

Suoraa Oy on tehnyt julkisivun kuntotutkimuksesta oman raporttinsa, joka on tämän raportin liite nro 1. Julkisivun kuntotutkimuksen havainnot, näytetulokset sekä jatkosuositukset ovat raportoitu kyseisessä raportissa.

Polygon Finland Oy:n toimesta laadittiin altistumisen arviointi pohjautuen tutkimuksen yhteydessä saatuihin näytetuloksiin sekä kiinteistöstä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin.

Saatujen tulosten perusteella ulkoseinien eristetiloissa havaittiin paikoin Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajan ylittäviä mikrobipitoisuuksia. Samoin mikrobivaurioita havaittiin lattiapinnoitteista otetuissa näytteissä kellaritiloissa sekä ruokalassa. Ulkoseinien eristetiloista on ilmayhteys huonetiloihin seinissä kulkevien sähköjohdotuksien suojaputkien kautta. Vaikka suurimmassa osassa materiaalinäytteitä ei todettu olevan kasvua, on eristetilasta sisäilmaan ilmayhteyksiä, joiden kautta epäpuhtaudet kuten mineraalivilla- ja rakennuspöly, sekä mikrobien aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan.

Tehdyn altistumisen arvioinnin perusteella on sisätiloissa haitallinen altistumisolosuhde todennäköinen.

Terveydensuojeluviranomainen on antanut Hollolan Tilapalvelu Oy:n pyynnöstä lausunnon 21.4.2021, jossa todetaan, että rakennuksessa on olosuhde, joka aiheuttaa terveydensuojelulaissa määritellyn terveyshaitan rakennuksessa oleskeleville.

Polygon Finland Oy

Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki
etunimi.sukunimi@polygongroup.com
www.polygongroup.fi

SISÄLLYSLUETTELO

1	YLEISTIEDOT	4
2	Kohteen yleiskuvaus	5
2.1	Lähtökohta tutkimuksille	5
2.2	Käytössä olleet asiakirjat	5
2.3	Tutkimuksen tavoite ja rajausta	5
3	Tutkimusmenetelmät	6
4	Rakenteet	7
4.1	Ulkoseinä	7
4.1.1	Rakenne	7
4.1.2	Havainnot	8
4.1.3	Näytteet	9
4.1.4	Tulkinta	10
4.2	Muut näytteenotot ja aistinvaraiset havainnot	11
5	Altistumisen arviointi	14
5.1	Altistumisen arvioinnista:	14
5.2	Kiinteistön taustatiedot	14
5.3	Mikrobivaurioiden laajuus rakenteessa	15
5.4	Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot	16
5.5	Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun	17
5.6	Altistumisolosuhteiden arviointi	18
5.7	Koonti	20
6	YHTEENVETO	21
6.1	Kiinteistön julkisivu	21
6.2	Kiinteistön ulkoseinän eristetilän kunto	21
6.3	Altistumisen arviointi	21
7	POHJAPIIRUSTUS TULKINTOINEEN SEKÄ MIKROBIMATERIAALINÄYTTEIDEN NÄYTTEENOTTOKOHDAT	24

LIITE 1: Suoraa Oy:n julkisivun kuntotutkimusraportti

Analyysivastaukset ovat liitteenä tämän raportin lopussa

- Labroc Oy, analyysivastaus 150878
- Labroc Oy, analyysivastaus 150940

1 YLEISTIEDOT

Kohde:	Hollolan kunnanvirasto Virastotie 3 15870 Hollola
Toimeksianto:	Julkisivun kuntotutkimus, ulkoseinäeristeiden vaurioitumisen tutkiminen sekä altistumisen arviointi.
Tilaaaja:	Hollolan kunta, Tuomo Vesikko
Läsnäolijat:	Tuukka Korhonen, Polygon Finland Oy Sami Ahonen, Polygon Finland Oy Tuomas Kärki, Polygon Finland Oy Vesa Mertanen, Suoraa Oy
Yhteyshenkilö:	Arto Nuuttila, Hollolan kunta
Tutkimus pvm:	19.4-20.4.2022
Raportointi pvm:	31.5.2022
Tutkijat:	Tuukka Korhonen, Polygon Finland Oy Sami Ahonen, Polygon Finland Oy Tuomas Kärki, Polygon Finland Oy Vesa Mertanen, Suoraa Oy

2 KOHTEN YLEISKUVAUS

2.1 Lähtökohta tutkimuksille

Tutkimuksen kohteena on Hollolan kunnanviraston rakennukset osoitteessa Virastotie 3. Rakennukset ovat rakennettu vuosina 1978 ja 1979. Kiinteistöön ei ole tehty laajamittaisia peruskorjaustoimenpiteitä. Sisäilmahaittojen vuoksi on tehty yksittäisiin toimistohuoneisiin muun muassa tiivistyskorjauksia. Saatujen tietojen mukaan kiinteistössä työskentelevät henkilöt ovat ilmoittaneet laajamittaisesti sisäilman laatuun liittyvistä puutteista sekä heikkoon sisäilman laatuun liittyvistä oireiluista.

2.2 Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimuksia tehtäessä oli lähtöaineistona käytettävissä seuraavat dokumentit

- Kuntoarvio 1996, Mika Rannikko
- Ulkoseinäelementtien kuntoarvio 1997
- Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 11/2013, WSP Finland Oy
- Ikkunaliittymien tiiveyden tarkastus 10/2015, Sisäilmakeskus Oy
- Kunnanviraston neljännen kerroksen tutkimukset 3/2016, Sisäilmakeskus Oy
- Hollolan kunnanvirasto rakennushistoria selvitys 11/2017, Ramboll Finland Oy
- Peruskorjattavuus rakennetekninen tarkastelu 9/2017, WSP Finland Oy
- Sisäilman kuitunäytteet 1/2018, Ramboll Finland Oy
- Lausunto Hollolan kunnantalon sisäilmaolosuhteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, 4/2021 Päijät-Sote
- Homekoiratutkimus 3/2022, Hollolan homekoirat
- Ulkoseinäelementtien kuntotutkimus 5/2022, Suoraa Oy

2.3 Tutkimuksen tavoite ja rajaus

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiinteistöjen julkisivun sekä ulkoseinän eristekerroksen kuntoa.

3 TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimuksen yhteydessä otetut näytteet tutkittiin Labroc Oy:n laboratoriossa Kuopiossa. Kyseinen laboratorio on Ruokaviraston (entinen Evira) hyväksymä ja sen käyttämät tutkimusmenetelmät ovat akkreditoituja. Hyväksytyt laboratoriot löytyvät internetistä osoitteesta: <https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/sisailmalaboratoriot/>

Tutkimustulokset ovat raportin lopussa liitteinä.

4 RAKENTEET

4.1 Ulkoseinä


Kohteen julkisivut ovat pääosin kuorielementtejä ja sandwich-elementtejä, jotka on päällystetty lasitetulla julkisivulaatalla. Ensimmäisessä kerroksessa julkisivut ovat enimmäkseen lasi- ja alumiiniseinäjärjestelmiä.

Ulkoseinässä eristeenä on uritettu mineraalivilla (140mm).

Ulkoseinäelementtien sisällä kulkee sähkö- ja atk-johtoja suojaputkissa huonetilasta toiseen (katso kuva nro 4). Tämä mahdollistaa ulkoseinärakenteiden sisältä ilmavirtauksien huonetiloihin. Kohteessa suoritettussa homekoiratutkimuksessa homekoira oli huonetiloissa ilmaissut juuri kyseisiä kohtia ulkoseinässä.

Kiinteistössä aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on ulkoseinien ja ikkunaliittymien tiiveyttä testattu merkkiainekeasukokeilla tiivistyskorjauksien jälkeen (Sisäilmakeskus 2015). Merkkiainekeasukokeissa oli todettu ulkoseinä- ja ikkunaliittymissä ilmavuotoja tiivistyskorjauksista huolimatta. Tiivistyskorjauksien onnistuminen on hyvin haastavaa eikä tiivistyskorjauksia voida pitää pitkäikäisenä korjausmenetelmänä.

4.1.1 Rakenne

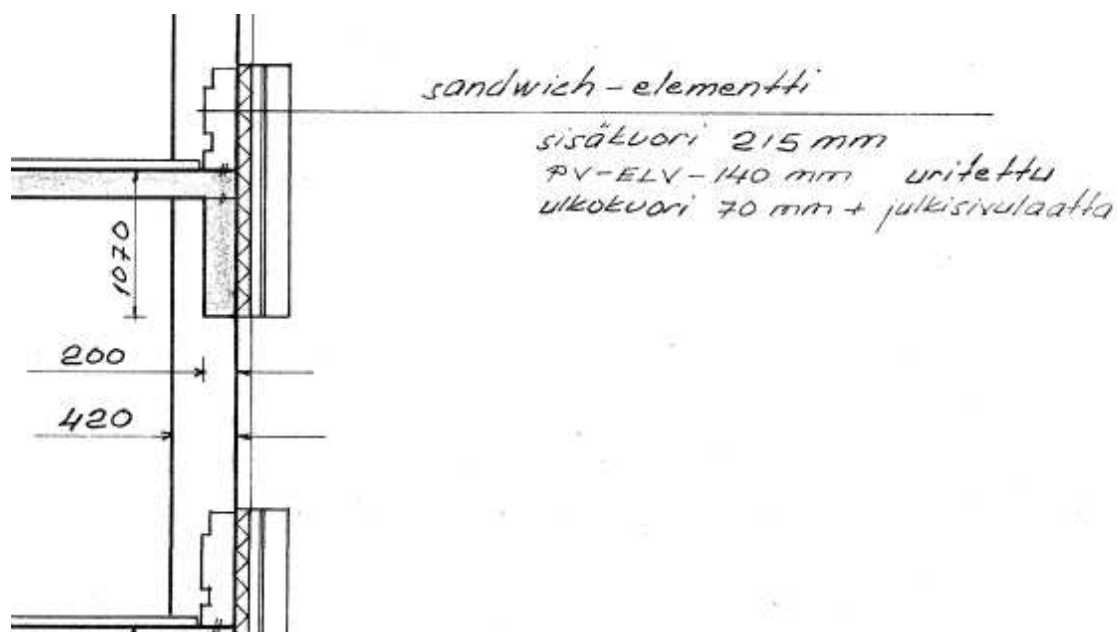

Kuva 1 rakenneleikkaus ulkoseinästä

4.1.2 Havainnot



Kuva nro 2. Yleiskuva toimistohuoneesta



Kuva nro 3. Seinässä kulkee jokaisessa huoneessa sähköjohtokouru.



Kuva nro 4. Sähköjohtokourun takana on reiät ulkoseinäelementin sisään. Reikien kautta on ilmayhteys ulkoseinärakenteen ja sisätilojen välillä.

4.1.3 Näytteet

Ulkoseinän eristeistä sekä muista materiaaleista otetut mikrobimateriaalinäytteet toimitettiin Labroc Oy:n laboratorioon Kuopioon analysoitavaksi. Laboratorio on Ruokaviraston hyväksymä ja sen käyttämät analyysimenetelmät ovat akkreditoituja.

Mikrobimateriaalinäytteet viljeltiin Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaisella suoraviljelymenetelmällä. Näytteet otettiin aseptisesti välttämällä näytteen kontaminoitumista. Ulkoseinän eristetilasta otettiin näytteet ulkoseinän betoniseen sisäkuoreen porattujen reikien kautta. Laboratorion toimittaman analyysivastauksen tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Analyysivastauksen tuloksen ylittäessä Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajan on johtopäätöksenä selvä mikrobikasvu materiaalissa.

Näytetulokset ovat liitteenä tämän raportin lopussa. Näytteenottokohdat on merkitty raportin luvussa 7 oleviin pohjakuviin.

ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa

	Näyte	Johtopäätös
	M1, Vinyylilaatta, kellarikerros käytävä 018	epäily mikrobikasvusta materiaalissa
	M2, Mineraalivilla, kellarikerros tila 007, eristevilla kuorimuurauksen takaa	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M3, Mineraalivilla, kellarikerros tilaa 009, eristevilla kuorimuurauksen takaa	epäily mikrobikasvusta materiaalissa
	M4, Mineraalivilla, tila 130, ulkoseinän eristevilla seinän alaosa	selvä mikrobikasvu materiaalissa
	M5, Mineraalivilla, tila 133, ulkoseinän eristevilla seinän alaosa	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M6, Mineraalivilla, tila 134, ulkoseinän eristevilla seinän alaosa	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M7, Vinyylilaatta, tila 163, lattian ulkonurkka pilarin juuresta	selvä mikrobikasvu materiaalissa
	M8, Vinyylilaatta, tila 163, lattia ulkoseinän viereltä seinän keskivaiheilta	selvä mikrobikasvu materiaalissa
	M9, Mineraalivilla, tila 177, ulkoseinän eristevilla seinän alaosa	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M10, Mineraalivilla, tila 123, ulkoseinän eristevilla seinän alaosa	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M11, Mineraalivilla, tila 179, ulkoseinän eristevilla ikkunan alta	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M12, Mineraalivilla, tila 225, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M13 Mineraalivilla, tila 218, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M14 Mineraalivilla, tila 213, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M15 Mineraalivilla, tila 205, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M16 Mineraalivilla, tila 211, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M17 Mineraalivilla, tila 311, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M18 Mineraalivilla, tila 326, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa

	M19 Mineraalivilla, tila 321, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M20 Mineraalivilla, tila 302, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M21 Mineraalivilla, tila 306, ulkoseinän eristevilla	epäily mikrobikasvusta materiaalissa
	M22 Mineraalivilla, tila 408b, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M23 Mineraalivilla, tila 416 ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M24 Mineraalivilla, tila 412, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M25 Mineraalivilla, tila 401, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M26 Mineraalivilla, tila 406, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M27 Mineraalivilla, C-talo 118, ulkoseinän eristevilla ikkunan alta	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M28 Mineraalivilla, C-talo 113, ulkoseinän eristevilla ikkunan alta	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M29 Mineraalivilla, C-talo 128, ulkoseinän eristevilla	epäily mikrobikasvusta materiaalissa
	M30 Mineraalivilla, C-talo 104, ulkoseinän eristevilla ikkunan alta	epäily mikrobikasvusta materiaalissa
	M31 Mineraalivilla, C-talo 223, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M32 Mineraalivilla, C-talo 225, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M33 Mineraalivilla, C-talo 227, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M34 Mineraalivilla, C-talo 205, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M35 Mineraalivilla, C-talo 207, ulkoseinän eristevilla	ei mikrobikasvua materiaalissa

4.1.4 Tulkinta

Saatujen tulosten perusteella ulkoseinän eristevilloissa on paikoitellen mikrobivaurioita, jotka ylittävät Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajan. Lisäksi useissa kohdin ulkoseinän eristevilloissa on mikrobikasvua, joka ei ylitä selvän mikrobikasvuston rajaa materiaalissa. Tällöin laboratorion tulkintana on epäily mikrobikasvusta materiaalissa. Lisäksi muissa näytteissä oli havaittavissa yksittäisiä kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajikkeita.

Kiinteistöstä aiemmin muiden yritysten toimesta tehtyjen ulkovaipan tiiveyskokeiden perusteella todettujen ilmavuotojen kautta on mahdollista tapahtua mikrobien sekä niiden aineenvaihdunta tuotteiden kulkeutumista ulkoseinärakenteen sisältä sisäilmaan. Täten todetuista mikrobivaurioista on Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukainen ilmayhteys sisäilmaan, jolloin sisätiloissa oleskelevat voivat altistua mikrobivaurioille.

4.2 Muut näytteenotot ja aistinvaraiset havainnot

Käytössä olleiden aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella kiinteistön kellarikerroksen maanpaineiseinärakenne ja alapohjarakenteet ovat riskirakenteita (Peruskorjattavuus, rakennetekninen tarkastelu, 9/2017 WSP Finland Oy).


Kohteessa otettiin mikrobimateriaalinäytteitä maavastaisten seinien eristevilloista sekä kiinteistön maanvastaisten rakenteiden lattiapinnoitteista kellaritiloista sekä ruokalasta homekoiran ilmaisemista kohdista.

Kellarikerroksen maanvastaisen seinän eristevilloista otetussa mikrobinäytteessä todettiin olevan epäily mikrobikasvusta rakennusmateriaalissa (tila 009). Pitoisuus ylittää Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajan.

Ruokalan lattiapinnoitteista otetuissa näytteissä todettiin olevan selvää mikrobikasvua. Pitoisuus ylittää Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajan.

Kellarikerroksen käytävältä otetussa lattiapinnoitteesta otetussa näytteessä oli epäily mikrobikasvusta materiaalissa (tila 018). Pinnoitteiden alla oli havaittavissa kosteusrasituksesta aiheutuneita vauriojälkiä kiinnityslimassa ja tasoitteessa. Pinnoitteiden alla oli aistinvaraisesti havaittavissa mikrobiperäistä hajua. Havainnot viittaavat siihen, että lattiapinnoitteiden alle pääsee nousemaan kosteutta alapohjarakenteista joko diffuusiolla tai kapillaarisesti. Lisäksi kiinteistön elinkaaren aikana kellarikerroksen lattialle on purkautunut irtovettä myös useiden vesivahinkojen seurauksena.

Väestönsuojatiloista poisjohtavien hätäuloskäyntien käytävissä oli aistinvaraisesti havaittavissa kosteuden aiheuttamia jälkiä katossa, seinässä ja lattiassa. Käytävissä oli havaittavissa sekä mikrobiperäistä että tunkkaista hajua. Käytävissä todetut kosteusjäljet yhdessä homeen hajun kanssa ylittävät Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaisesti toimenpiderajan.

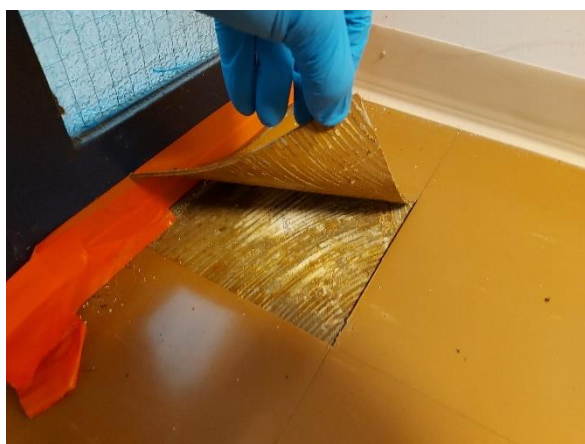

Kuva nro 5. Liima lattiapinnoitteen alla vaurioitunut



Kuva nro 6. Liima lattiapinnoitteen alla vaurioitunut

Polygon Finland Oy

Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki
etunimi.sukunimi@polygongroup.com
www.polygongroup.fi



Kuva nro 7. Ruokalan lattiapinnotteessa mikrobivaurioita



Kuva nro 8. Ruokalan lattiapinnotteessa mikrobivaurioita




Kuva nro 9. VSS-tilojen hätäpoistumiskäytävä, tilassa tunkkainen haju



Kuva nro 10. VSS-tilojen hätäpoistumiskäytävä, kosteusjälkiä käytävän katossa ja seinissä



Kuva nro 11. VSS-tilojen hätäpoistumiskäytävässä kosteusjälkiä

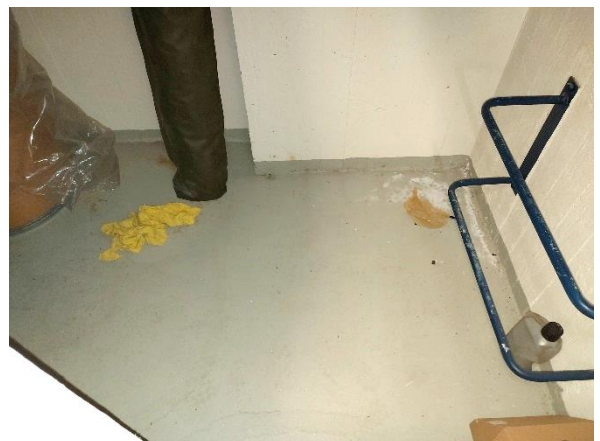

Kuva nro 12. VSS-tiloissa lattian maalipinta hilseilee

Kohteessa talvella 2022 tehdyn homekoiratutkimuksen ilmaisukohtien merkintäteippaukset olivat edelleen paikoillaan. Homekoira oli tehnyt ilmaisuja laajamittaisesti ulkoseinien pilarien juuriin sekä sähkökourujen kohdalle kaikissa kerroksissa.



Kuva nro 13. Homekoira ilmaissut sähkökourua



Kuva nro 14. Homekoira ilmaissut pilarin juurta ja ulkoseinää



Kuva nro 15. Homekoira ilmaissut ulkonurkkaa



Kuva nro 16. Homekoira ilmaissut ulkoseinää

5 ALTISTUMISEN ARVIONTI

5.1 Altistumisen arvioinnista:

Yleisesti altistumisolosuhteiden arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden hallintaan, jossa otetaan huomioon rakennus- ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin olevien epäpuhtauslähteiden vaikutus sisäilman laatuun. Arvioinnissa on huomioitu mm. päästölähteiden laajuus, voimakkuus, sijainti ja ilmayhteys sisäilmaan sekä muut epäpuhtauksien leviämiseen vaikuttavat tekijät, kuten ilmanvaihto, paine-erot, mahdollinen toiminta tiloissa ja ulkoilmaolosuhteet (esim. tuuli, hiukkaslähteet). Altistumisolosuhteiden arviointi tehdään ensisijaisesti rakennus- ja taloteknisten kuntotutkimus- ja sisäilmast selvitysten tulosten perusteella ja se perustuu seuraavien tekijöiden arviointiin:

1. rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi
2. ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine- erot
3. ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun
4. rakennuksesta peräisin olevat sisäilman epäpuhtaudet.

Seuraavassa on esitetty altistumisen arvio Työterveyslaitoksen ohjeen mukaisesti (TTL ohje työpaikoille sisäilmasto- ongelmien selvittämiseen 2017). Arvio on tehty Työterveyslaitoksen ohjeessa olevien edellä mainittujen neliportaisen arvioinnin perusteiden mukaisesti (kuvaukset taulukoissa). Altistumisen arviointi on esitetty osa kohtaisesti.

Altistumisen arviointi taulukoissa on värikoodein merkitty kohdekohtainen altistumistilanne.

5.2 Kiinteistön taustatiedot

Lausunnon kohteena on Hollolan kunnanvirasto. Kiinteistön A- ja B-osat on rakennettu 1978 ja C-osa on rakennettu 1979. Lausuntoa laadittaessa oli käytettävissä alla luetellut kiinteistön kuntoon liittyvät asiakirjat.

- Kuntoarvio 1996, Mika Rannikko
- Ulkoseinäelementtien kuntoarvio 1997
- Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 11/2013, WSP Finland Oy
- Ikkunaliittymien tiiveyden tarkastus 10/2015, Sisäilmakeskus Oy
- Kunnanviraston neljännen kerroksen tutkimukset 3/2016, Sisäilmakeskus Oy
- Hollolan kunnanvirasto rakennushistoria selvitys 11/2017, Ramboll Finland Oy
- Peruskorjattavuus rakennetekninen tarkastelu 9/2017, WSP Finland Oy
- Sisäilman kuitunäytteet 1/2018, Ramboll Finland Oy
- Homekoiratutkimus 3/2022, Hollolan homekoirat
- Ulkoseinäelementtien kuntotutkimus 5/2022, Suoraa Oy

5.3 Mikrobivaurioiden laajuus rakenteessa

Rakenteissa olevia mikrobivaurioiden laajuutta arvioidaan rakenneavauksilla, rakennekoosteusmittauksilla ja materiaalinäytteiden mikrobiologisilla analyysillä. Mikrobivauriolla tarkoitetaan bakteerien, homeiden, hiivojen ja lahottajasienten haitallista esiintymistä rakenteessa. Vaurioiden laajuuden arviointi perustuu tietoihin rakennetyypistä, rakenteen rakennusfysikaalisesta toimivuudesta, materiaaliominaisuuksista ja rakennuksen sisäilmasto-olosuhteista (lämpö ja kosteus).

Taulukko 1 Taulukossa kuvataan rakenteessa olevien mikrobivaurioiden laajuuden arvioinnin kriteereitä

1. Rakenteessa ei ole mikrobivaurioita
Rakennuksessa ei ole mikrobivaurioituneita rakenteita tai rakenteissa on esiintynyt paikallisia kosteusvaurioita, mutta rakenteet on korjattu ennen kuin mikrobikasvu on alkanut, esim. akuutti vesivuoto.
2. Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita
Rakennuksessa on yksittäisiä rakenteita, joissa on todettu mikrobivaurioita. Mikrobivaurioitunutta rakenneratkaisua ei esiinny laaja-alaisesti ja korjaukset ovat helposti rajattavissa (alle 1 m ²)
3. Rakenteessa on laajoja mikrobivaurioita
Rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita ja rakenteiden korjauslaajuus on merkittävä ja koskee koko rakennusosaa tai suurta osaa siitä (esim. alapohjarakenne).
4. Rakennuksessa on useita mikrobivaurioituneita rakenteita ja korjauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa.
Rakennuksessa on useita eri rakenteita, joissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita ja rakenteiden korjauslaajuus koskee useita eri rakennusosia (esim. julkisivu, alapohja)

5.4 Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot

Rakenteessa olevan epäpuhtauslähteen vaikutusta sisäilman laatuun arvioidaan rakenteen tiiveyden sekä mahdollisten ilmavuotoreittien perusteella. Rakennuksen tai sen osan suuri alipaineisuus lisää ilmavuotoriskiä rakenneliitosten ja rakenteiden läpivientien kautta, jolloin ilmavuodon mukana sisäilmaan saattaa kulkeutua epäpuhtauksia rakenteista.

Taulukko 2 Taulukossa kuvataan arviointikriteereitä epäpuhtauslähteen ja sisäilman välisestä ilmavuotoreiteistä sekä rakennuksen paine-eroista.

1. Ei ilmavuotoreittejä epäpuhtauslähteistä sisäilmaan
Rakennuksen paine-erot ovat hallinnassa ympäröiviin tiloihin ja ulkoilmaan nähden. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on hyvä. *
2. Yksittäisiä/vähäisiä ilmavuotoreittejä rakenteiden tai ympäröivien tilojen kautta sisäilmaan
Ilmavuotoreitit eivät ole rakenteissa säännöllisiä, ja ne ovat yksittäisiä pieniä epätiiveyskohtia tai yksittäisiä epätiivittä rakenneliitoksia. Ilmanvaihtojärjestelmällä pystytään hallitsemaan tilojen paine-eroja ympäröiviin tiloihin ja ulkoilmaan nähden. Paine-erot eivät muutu merkittävästi tilojen käyttöajan ulkopuolella. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on lievästi riskialtis. *
3. Ilmavuotoreitit rakenteissa tai epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä
Sisäilmaan on säännöllisiä ilmavuotoreittejä vaurioituneista rakenteista tai tilasta, jossa materiaaleissa tai rakenteissa on todettu mikrobivaurioita. Rakennuksen paine-erot eivät ole hallinnassa, ja tilat ovat ajoittain alipaineisia ympäröiviin tiloihin tai ulkoilmaan nähden. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on riskialtis. *
4. Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja tilat ovat merkittävästi alipaineisia tai rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis
Ilmavuotoreitit rakenteista tai epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja niitä on useita. Tilat ovat merkittävästi alipaineisia ympäröiviin tiloihin tai ulkoilmaan nähden yhtäjaksoisia aikoja tilojen käytön aikana ja/tai käyttöajan ulkopuolella. Rakennuksen tai tilan ilmanpitävyys on erittäin riskialtis. *

5.5 Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun

Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutusta sisäilmaston laatuun arvioidaan järjestelmän puhtauden, toimintakunnon ja ilmamäärien riittävyyden avulla.

Taulukko 3 Taulukossa kuvataan arviointikriteereitä ilmanvaihtojärjestelmän vaikutuksesta sisäilmaston laatuun.

Oikein mitoitettu ja toimiva ilmanvaihtojärjestelmä edistää hyvää sisäilmaston laatua	Huonokuntoinen, toimimaton tai väärin mitoitettu ilmanvaihtojärjestelmä voi heikentää sisäilmaston laatua
Ilmavirrat vastaavat rakentamismääräyskokoelma D2:ssa annettuja ohjearvoja tilojen käyttötarkoitukselle.	Ilmavirrat eivät vastaa rakentamismääräyskokoelman D2:ssa annettuja ohjearvoja tilojen käyttötarkoitukselle.
Ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole sisäilman epäpuhtauslähteitä.	Ilmanvaihtojärjestelmässä on mineraalivillakuitulähteitä, joista voi irrota kuituja sisäilmaan.
Ilmanvaihtokoneiston tuloilman suodatustaso vastaa rakentamismääräyskokoelman D2 ohjeita.	Ilmanvaihtokanavistossa on käytetty asbestia sisältäviä materiaaleja ja tuloilmakanavan pinnoilla ja/tai työ- ja tai oleskelutilojen pinnoilla on todettu asbestikuituja.
Ilmanvaihtojärjestelmän toimintakunto on hyvä, ja järjestelmää huolletaan säännöllisesti.	Järjestelmässä on todettu mikrobilähteitä tai järjestelmän huolto on puutteellista ja se on erittäin likainen.

5.6 Altistumisolosuhteiden arviointi

Altistumisolosuhteiden arviointi tehdään taulukoiden 2–4 pääperiaatteita soveltaen yhteenvetotaulukon 5 mukaisesti. Tason kaikkien pääperiaatteiden ei tarvitse täyttyä, vaan arvio tehdään merkittävimmän sisäilman laatuun vaikuttavan epäpuhtauslähteen mukaan taulukoissa 2 ja 3 ja lopullisessa altistumisolosuhteiden arvioinnissa taulukossa 5.

Yleensä ongelmallisiksi koetuissa rakennuksissa esiintyy useita eritasoisia häirtetekijöitä, joihin kohdistetaan kiireellisyydeltään erilaisia toimenpiteitä. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun (taulukko 4) ja mahdollisia muita sisäilman mitattuja epäpuhtaus tekijöitä on tarkasteltava altistumisolosuhteiden arvioinnissa (taulukko 5) samanaikaisesti.

Altistumisolosuhteiden arvioinnissa tarkastellaan yleensä isompia kokonaisuuksia, kuten koko rakennusta tai rakennuksen osaa. Taulukossa 5 kuvattuja altistumisolosuhteiden kriteereitä voidaan tarvittaessa soveltaa myös tila- tai huonekohtaisesti. Huomioitavaa on, että tila- tai huonekohtaisissakin arvioissa tulee olla käytettävissä vastaavat tiedot kuin koko rakennusta arvioitaessa.

Myös muissa kuin mikrobiologisissa epäpuhtauksissa huomioidaan aina epäpuhtauslähteen laajuus ja voimakkuus, minkä perusteella altistumisolosuhteet voidaan joissakin tilanteissa luokitella eri tavoin sen mukaan, arvioidaanko tila- vai huonekohtaisesti vai isommissa laajuuksissa OHJE TYÖPAIKKOJEN SISÄILMASTO-ONGELMIEN SELVITTÄMISEEN 36 ja mitkä ovat muut altistumisolosuhteisiin vaikuttavat tekijät (ilmayhteydet, painesuhteet, tilan käyttötarkoitus jne.).

Taulukko 4 **Altistumisolosuhteiden arviointi eli kriteereitä, jotka kuvaavat sisäilman epäpuhtauksille altistumisen todennäköisyyttä. Myös muissa kuin mikrobiologisissa epäpuhtauksissa huomioidaan aina epäpuhtauslähteen laajuus ja voimakkuus, minkä mukaan lopullinen luokittelu määräytyy.**

Haitallinen altistumisolosuhde epätodennäköinen
Rakennuksessa ei ole todettu mikrobivaurioituneita rakenteita.
Epäpuhtauslähteistä ei ole ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutiloihin.
Tilan akustiikkamateriaaleissa tai ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole mineraalivillakuitulähteitä, joista voi irrota kuituja sisäilmaan.
Käytössä olevat rakennusmateriaalit ja kalusteet ovat M1-luokiteltuja.
Sisäilman laatu vastaa tilan käyttötarkoitukselle asetettuja viite- ja ohjearvoja.

Haitallinen altistumisolosuhde mahdollinen
Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita, vauriokorjaukset ovat alle 1 m ²
Epäpuhtauslähteistä on todettu ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilojen sisäilmaan
Tiloissa ja tai ilmanvaihtojärjestelmässä on mineraalivillakuitulähteitä, joista voi irrota kuituja sisäilmaan. **
Betonilattiarakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu paikallisia pinnoitevaurioita (emissiopäästöt). **,***
Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät. *
*Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteen arvioinnissa (vrt. koko rakennus /kerros / yksittäinen tila).
**Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Merikallio T., Niemi S., Komonen J. 2007.
***Hyvät tutkimustavat betonirakenteiden lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin. Keinänen H. 2013.

Haitallinen altistumisolosuhde todennäköinen
Rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita, korjauslaajuus on merkittävä ja se koskee koko rakennusosaa tai suurta osaa siitä (esim. alapohjarakenne).
Vaurioituneista rakenteista tai epäpuhtaammasta tilasta on säännöllisiä ja useita ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilan sisäilmaan.
Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja sisäilman epäpuhtauslähte on todettu ja paikallistettu.
Betonilattiarakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu laajoja pinnoitevaurioita (emissiopäästöt). **,***
Rakenteessa on käytetty kreosoottia, epäpuhtauslähteestä on ilmayhteys sisäilmaan ja työ- tai oleskelutilojen sisäilmassa on kreosoottiin viittaava haju. *
Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt ohjearvot ja säteilyasetuksen toimenpiderajan. *
*Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteen arvioinnissa (vrt. koko rakennus / kerros / yksittäinen tila).
**Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen. Merikallio T., Niemi S., Komonen J. 2007.
***Hyvät tutkimustavat betonirakenteiden lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin. Keinänen H. 2013.

Haitallinen altistumisolosuhte erittäin todennäköinen
Rakennuksessa on useita eri rakenteita, joissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita ja rakenteiden korjauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa (esim. julkisivu, alapohja).
Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja niitä on useita. Tilat ovat merkittävästi alipaineisia tai rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis. *
Sisäilman laatu ei täytä rakentamismääräyskokoelma D2:n vähimmäisvaatimuksia.
Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja sisäilman epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu. **
Rakenteessa on todettu kreosoottia ja siitä on ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi sisäilmassa on todettu viitearvoja suurempia pitoisuuksia PAH-yhdisteitä. **
Tilojen pölynäytteissä on todettu asbestikuituja, ja tiloissa on todettu asbestikuitulähteitä. **
Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt ohjearvot ja säteilyasetuksen toimenpiderajan**
*RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen
**Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteen arvioinnissa (vrt. koko rakennus / kerros / yksittäinen tila)

Jos teknisissä selvityksissä ei löydy merkittäviä haittoja tai puutteita Sisäilmastoon liittyvät selvitystulokset eivät aina viittaa sisäilmasto-ongelmiin, vaikka tilojen käyttäjillä voi esiintyä koettuja oireita ja huolta. Tällöin on arvioitava ratkaisuprosessiin (esim. viestintä) mahdollisesti liittyneet epäonnistumiset ja työpaikan toimintatavat sisäilmasto-ongelmissa sekä tarvittavat parannustoimenpiteet. On myös arvioitava, voisiko haittakokemuksen tai oireilun taustalla olla muita, esimerkiksi työkuormitukseen tai työyhteisöön liittyviä ongelmia sekä pohtia näihin osa-alueisiin liittyviä mahdollisia kehittämistarpeita.

5.7 Koonti

Tehdyn altistumisen arvioinnin perusteella on sisätiloissa haitallinen altistumisolosuhte todennäköinen. Tilojen käyttäjät ovat ilmoittaneet tyypillisistä sisäilmaongelmaan viittaavista oireista jo vuodesta 2005, jonka jälkeen tiloissa on tehty eriasteisia korjaustoimenpiteitä, mutta niillä ei saatu merkittävää tulosta.

6 YHTEENVETO

6.1 Kiinteistön julkisivu

Suoraa Oy:n julkisivun kuntotutkimusraportin perusteella A- ja C-talon eteläpäätyjen elementit ovat osittain niin huonokuntoiset, että päätyjen kaikki elementit tulisi uusia 3-5 vuoden sisällä. Muilta osin julkisivuelementit ovat vielä pääosin tyydyttävässä kunnossa.

Tarkempi yhteenveto Suoraa Oy:n julkisivun kuntotutkimusraportissa (LIITE 1).

6.2 Kiinteistön ulkoseinän eristetilän kunto

Saatujen tulosten perusteella ulkoseinien eristetiloissa havaittiin paikoin Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajan ylittäviä mikrobipitoisuuksia. Samoin mikrobivaurioita havaittiin lattiapinnoitteista otetuissa näytteissä kellaritiloissa sekä ruokalassa. Ulkoseinien eristetiloista on ilmayhteys huonetiloihin seinissä kulkevien sähköjohdotuksien suojaputkien kautta. Vaikka suurimmassa osassa materiaalinäytteitä ei todettu olevan kasvua, on eristetilasta sisäilmaan ilmayhteyksiä, joiden kautta epäpuhtaudet kuten mineraalivilla- ja rakennuspöly, sekä mikrobien aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan.

Julkisivun uusiminen eristekerroksineen ei poista kiinteistön sisäilmaongelmaa.

6.3 Altistumisen arviointi

Tehdyn altistumisen arvioinnin perusteella on sisätiloissa haitallinen altistumisolosuhte todennäköinen.

Terveysturvallisuusviranomaisen on antanut Hollolan Tilapalvelu Oy:n pyynnöstä lausunnon 21.4.2021, jossa todetaan, että rakennuksessa on olosuhte, joka aiheuttaa terveysturvallisuuslainsäädännön mukaisesti määritellyn terveyshaitan rakennuksessa oleskelevalle.

Kiinteistössä on useita riskirakenteita sekä vaurioalueita, jonka perusteella kiinteistö vaatisi laajamittaisen peruskorjauksen.

Vaikka kiinteistö kunnostettaisiin kokonaisvaltaisesti, ei voida olla varmoja siitä, että kiinteistö olisi käyttäjilleen maankäyttö- ja rakennuslain §117C mukaisesti terveellinen ja turvallinen käyttää.

Polygon Finland Oy:n tekemien tutkimuksien sekä muiden tutkimuksien arvioinnin perusteella kiinteistöä ei kannata peruskorjata.

Allekirjoitukset

_____
Tuukka Korhonen

Puhelin 040-8400119

Ympäristötekniikan insinööri (AMK)

sähköposti: tuukka.korhonen@polygongroup.com

Rakennusterveysasiantuntija rakentamisen henkilösertifikaatti C-22568-26-16

_____
Sami Ahonen

Puhelin 040- 5714 997

Ympäristö- ja terveystekniikan insinööri (AMK)

sähköposti: sami.ahonen@polygongroup.com

Rakennusterveysasiantuntija rakentamisen henkilösertifikaatti C-25108-26-19

_____
Hannu Kärki

Puhelin 0400-994802

Toimialapäällikkö, vesivahinkopalvelut

sähköposti: hannu.karki@polygongroup.com_____
Tuomas Kärki

Puhelin 0401511537

Diplomi-insinööri, rakennustekniikka

sähköposti: tuomas.karki@polygongroup.com**Polygon Finland Oy**Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki
etunimi.sukunimi@polygongroup.com
www.polygongroup.fi

Toimeksiannoissamme noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013

Raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä ja/tai kohteista saatujen tulosten analysointiin. Raportti sisältää analyysi- ja mittatietoja ainoastaan kyseisessä raportissa mainituista kohteista ja mittapisteistä mittaushetkellä, eikä raportin tuloksia ja johtopäätöksiä voi yleistää kohteen tai kiinteistön muihin tiloihin ja/tai rakenteisiin.

Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla kiinteistössä tai sen rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita. Vahinkotarkastusraportin ollessa kyseessä raportti laaditaan kuvaillun vahingon tai tapahtuman laajuuden selvittämiseksi, eikä raporttia voi käyttää kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrittämisessä.

Polygon Finland Oy ei kannu vastuuta kiinteistössä olevista piilevistä vioista tai vaurioista, jotka ovat tutkimuskohteen ulkopuolella tai syntyneet tutkimushetken jälkeen tutkimuskohteeseen. Kartoitus- ja katselmuksipalvelu sekä sen dokumentointi ei saata Polygon Finland Oy:tä vastuuseen tutkimuskohteen mahdollisista virheistä tai vaurioista tutkimushetkellä, sitä ennen tai sen jälkeen.

7 POHJAPIIRUSTUS TULKINTOINEEN SEKÄ MIKROBIMATERIAALINÄYTTEIDEN NÄYTTEENOTTOKOHDAT

Kunnanvirasto kellarikerros




M1 Mikrobimateriaalinäytteenotto kohta

Hand-drawn floor plan of a building with 16 rooms, each labeled with a number and its area in square meters. The plan includes various rooms such as bedrooms, bathrooms, and a kitchen. Handwritten notes in red ink are scattered throughout the plan, including "ALAS PILU.", "ALAS SENA 1 ALU. TAN.", "ALAS LARJA HILU.", "ALAS PAUB + SIKRAN TAN. HILU. LARJAT", "ALAS PALE + SIKRAN TAN. HILU.", and "ALAS + SENA 1 ALU. TAN. HILU. LARJAT". The plan is annotated with orange callouts M1 through M11, indicating specific locations of interest. M1 is located in the bottom left corner, M2 in the top left, M3 in the top center, M4 in the top right, M5 in the middle left, M6 in the middle center, M7 in the middle right, M8 in the bottom left, M9 in the bottom center, M10 in the bottom right, and M11 in the bottom right corner. The plan also includes a legend in the bottom left corner with the text "Mikrobimateriaalinäytteenotto kohta" and "A. 17."


Kunnanvirasto 2. kerros




Kunnanvirasto 3. kerros

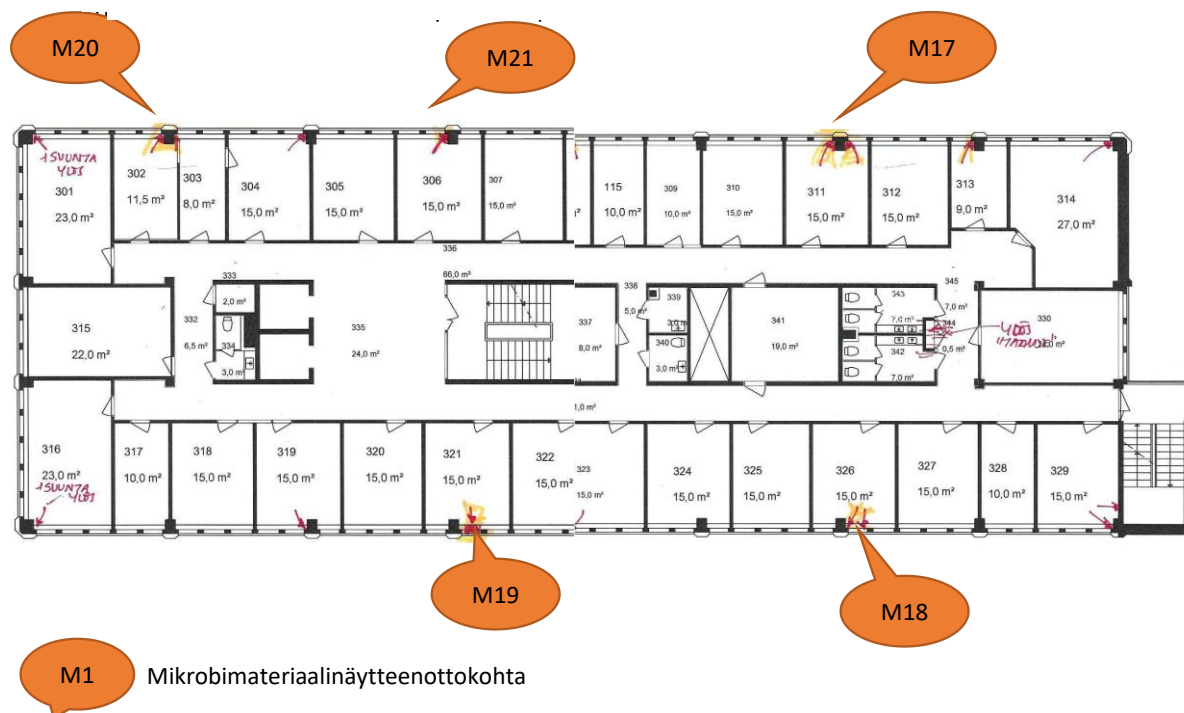

Kunnanvirasto 4. kerros

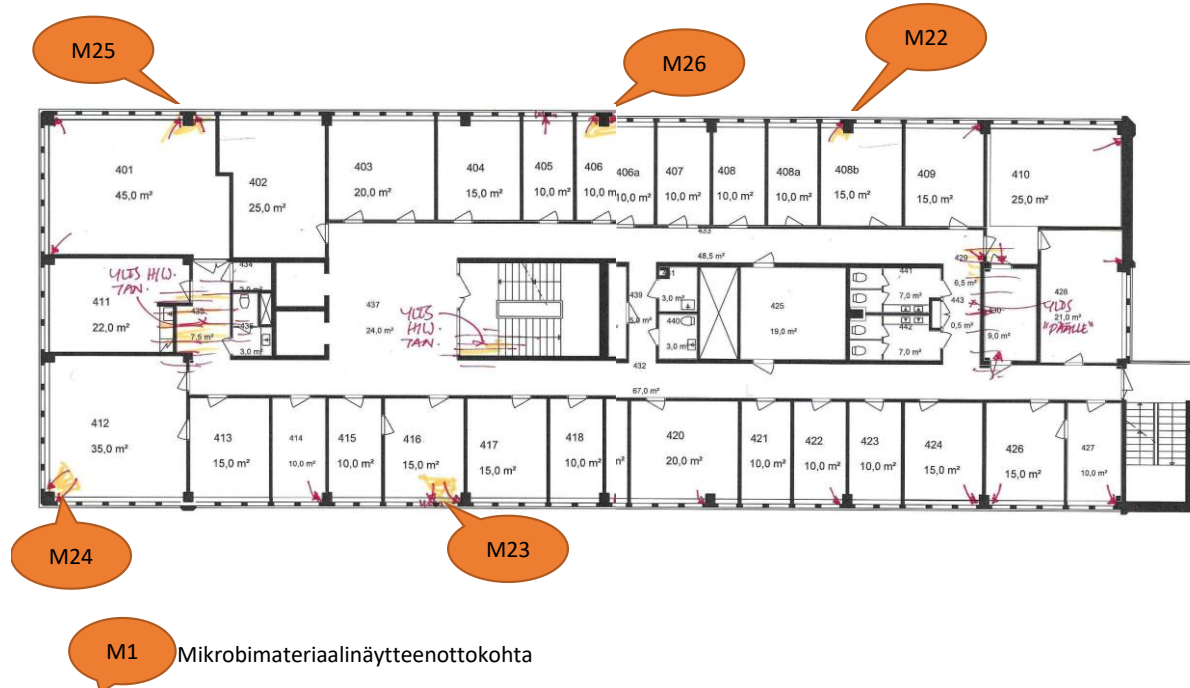

Kunnanvirasto C-osa 1. kerros

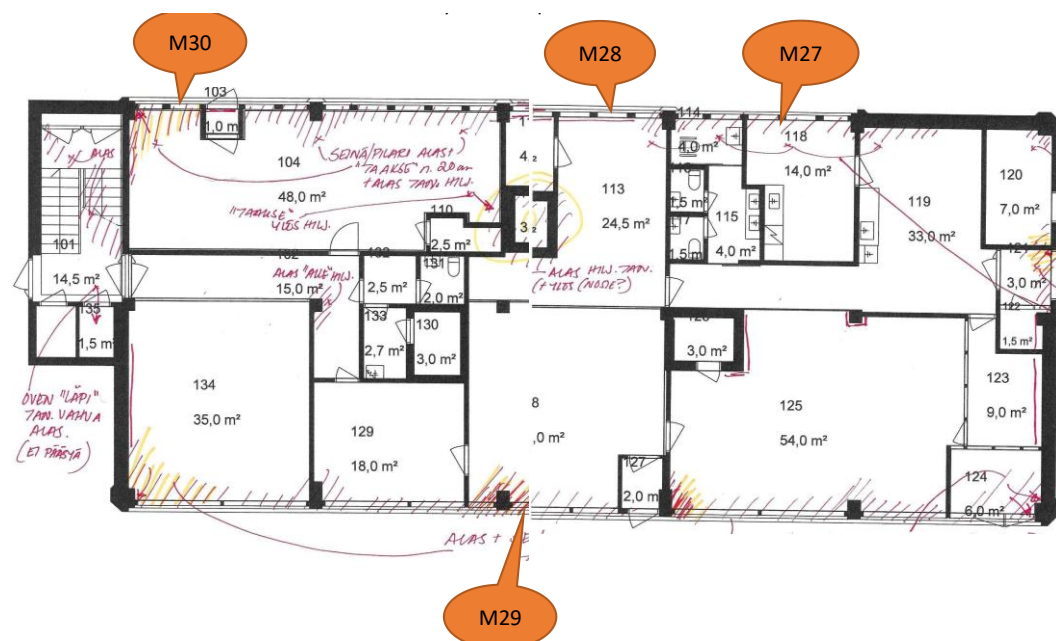

M1 Mikrobimateriaalinäytteenotto kohta

Kunnanvirasto C-osa 2. kerros



M1 Mikrobimateriaalinäytteenotto kohta

MIKROBIVILJELY MATERIAALINÄYTTEESTÄ, SUORAVILJELY			
Tilaaja:	Polygon Finland Oy Tuukka Korhonen, tuukka.korhonen@polygongroup.com	Tilauspäivä:	19.4.2022
Kohde:	Hollolan kunnanvirasto, Virastotie 3, 15860 Hollola	Laboratorio:	Kuopio
Projektinumero:	1033482	Vastaanottopäivä:	20.4.2022
Näytteenottaja:	Sami Ahonen, Tuomas Kärki	Viljelypäivät:	20.4.2022
Näytteenottopäivät:	19.4.2022		

Tässä tutkimusraportissa esitetyt tulokset koskevat vain laboratorioon vastaanotettuja näytteitä.

YHTEENVETO TULOKSISTA

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:

ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa

	Näyte	Tulosyhteenveto	Johtopäätös
	M1, Vinyylilaatta, Kellarikerros, käytävä 018	kohtalaisesti homeita, indikaattorimikrobeita, vähän bakteereita (kts. lisätiedot)	epäily mikrobikasvusta materiaalissa
	M2, Mineraalivilla, Kellarikerros, tila 007, eristeillä kuorimuurauksen takaa	vähän homeita ja bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M3, Mineraalivilla, Kellarikerros, tila 009, kuorimuurauksen takaa eristeillä	vähän homeita ja bakteereita, mutta indikaattorimikrobeita	epäily mikrobikasvusta materiaalissa
	M4, Mineraalivilla, Tila 130, ulkoseinän eristeillä seinän alaosa	paljon homeita, indikaattorimikrobeita, vähän bakteereita	selvä mikrobikasvu materiaalissa
	M5, Mineraalivilla, Tila 133, ulkoseinän eristeillä, seinän alaosa	homeet ja bakteerit alle määritysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M6, Mineraalivilla, Tila 134, ulkoseinän eristeillä, seinän alaosa	vähän homeita ja bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa

TYRNÄVÄNTIE 12, 00400 OULU, PUH. 010 524 9580 | MÄNTYHAANTIE 1, 33800 TAMPERE, PUH. 010 524 9582
MALMINKAARI 10, 00700 HELSINKI, PUH. 010 524 9583 | METSÄNNEIDONKUA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581
MICRO KATU 1, 70210 KUOPIO, PUH. 010 321 0680 WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6
Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Labroc Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

	M7, Vinyylilaatta, Tila 163, lattian vinyylilaatta ulkonurkka pilarin juuresta	paljon homeita, indikaattorimikrobeita, vähän bakteereita	selvä mikrobikasvu materiaalissa
	M8, Vinyylilaatta, Tila 163, lattian vinyylilaatta, ulkoseinän viereltä seinän keskivaiheita	paljon homeita, indikaattorimikrobeita, bakteereissa paljon aktinomykeettejä	selvä mikrobikasvu materiaalissa
	M9, Mineraalivilla, Tila 117, ulkoseinän eristevilla seinän alaosa	homeet ja bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M10, Mineraalivilla, Tila 123, ulkoseinän eristevilla, seinän alaosa	vähän homeita, bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M11, Mineraalivilla, Tila 179, ulkoseinän eristevilla ikkunan alta	homeet alle määrittäysrajan, vähän bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M12, Mineraalivilla, Tila 225, ulkoseinän eristevilla	vähän homeita, bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M13, Mineraalivilla, Tila 218, ulkoseinän eristevilla	vähän homeita ja bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M14, Mineraalivilla, Tila 213, ulkoseinän eristevilla	homeet alle määrittäysrajan, vähän bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M15, Mineraalivilla, Tila 205, ulkoseinän eristevilla	vähän homeita ja bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M16, Mineraalivilla, Tila 211, ulkoseinän eristevilla	homeet alle määrittäysrajan, vähän bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M17, Mineraalivilla, Tila 311, ulkoseinän eristevilla	homeet ja bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M18, Mineraalivilla, Tila 326, ulkoseinän eristevilla	homeet ja bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M19, Mineraalivilla, Tila 321, ulkoseinän eristevilla	homeet alle määrittäysrajan, vähän bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M20, Mineraalivilla, Tila 302, ulkoseinän eristevilla	homeet alle määrittäysrajan, vähän bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M21, Mineraalivilla, Tila 306, ulkoseinän eristevilla	kohtalaisesti homeita, indikaattorimikrobeita, vähän bakteereita	epäily mikrobikasvusta materiaalissa

	M22, Mineraalivilla, Tila 408b, ulkoseinän eristeillä	homeet alle määrittäysrajan, vähän bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M23, Mineraalivilla, Tila 416, ulkoseinän eristeillä	homeet ja bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M24, Mineraalivilla, Tila 412, ulkoseinän eristeillä	homeet alle määrittäysrajan, vähän bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M25, Mineraalivilla, Tila 401, ulkoseinän eristeillä	homeet alle määrittäysrajan, vähän bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M26, Mineraalivilla, Tila 406, ulkoseinän eristeillä	homeet alle määrittäysrajan, vähän bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa

LISÄTIEDOT

Näytteen M1 osalla menetelmän mittausepävarmuus vaikuttaa tulosityhteenvetoon ja johtopäätökseen.

Ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevissa materiaaleissa voi esiintyä huomattavia määriä mikrobeja, mikä ei aina ole seurausta materiaalien kastumisesta ja sitä seuranneesta mikrobikasvusta, vaan esimerkiksi ilmavirtojen mukana kertyneistä ulkoilman mikrobeista tai materiaalin maaperäkontaktista aiheutuneesta kontaminaatiosta. Vaurio- ja korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista.

ANALYYSITULOKSET
Näyte: M1, Vinyylilaatta, Kellarikerros, käytävä 018

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+++	Kokonaismäärä	+
Asteromyces sp.	+		muut bakteerit	+
Alternaria sp.	+		*aktinomykeetit	+(13)
Penicillium sp.	+	++		
Cladosporium sp.	+	+		
steriilit	+	+		
Verticillium sp.		+		
*Aspergillus restricti (lr)		+(3)		

Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen tulos DG18-alustalla voi olla ++ (< 50 pmy/alusta).

Näyte: M2, Mineraalivilla, Kellarikerros, tila 007, eristevilla kuorimuurauksen takaa

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+	Kokonaismäärä	+
Penicillium sp.	+	+	muut bakteerit	<mr
steriilit		+	*aktinomykeetit	+(1)

Näyte: M3, Mineraalivilla, Kellarikerros, tila 009, kuorimuurauksen takaa eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+	Kokonaismäärä	+
Aspergillus sp.	+	+	muut bakteerit	+
*Aspergillus versicolores (lr)		+(1)	*aktinomykeetit	<mr
*Aspergillus restricti (lr)		+(11)		

Näyte: M4, Mineraalivilla, Tila 130, ulkoseinän eristevilla seinän alaosa

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+++	+++	Kokonaismäärä	+
Cladosporium sp.	+++	+++	muut bakteerit	+
Penicillium sp.	+	+	*aktinomykeetit	<mr
*Acremonium (sr)	+(23)			

Näyte: M5, Mineraalivilla, Tila 133, ulkoseinän eristevilla, seinän alaosa

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	<mr

Näyte: M6, Mineraalivilla, Tila 134, ulkoseinän eristevilla, seinän alaosa

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+	Kokonaismäärä	+
Penicillium sp.	+	+	muut bakteerit	+
Cladosporium sp.		+	*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M7, Vinyylilaatta, Tila 163, lattian vinyylilaatta ulkonurkka pilarin juuresta

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+++	+++	Kokonaismäärä	+
Cladosporium sp.	+++	+++	muut bakteerit	+
Penicillium sp.	+++	+++	*aktinomykeetit	<mr
*Aspergillus ochraceus (lr)	+(6)	+(7)		
Alternaria sp.	+			

Näyte: M8, Vinyylilaatta, Tila 163, lattian vinyylilaatta, ulkoseinän viereltä seinän keskivaiheilta

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+++	+++	Kokonaismäärä	+++
Penicillium sp.	+++	+++	muut bakteerit	+
*Aspergillus ochraceus (lr)		+(1)	*aktinomykeetit	+++ (T)

Näyte: M9, Mineraalivilla, Tila 117, ulkoseinän eristevilla seinän alaosa

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	<mr

Näyte: M10, Mineraalivilla, Tila 123, ulkoseinän eristevilla, seinän alaosa

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+	Kokonaismäärä	<mr
Penicillium sp.	+	+		
*Aspergillus; Eurotium (lr)	+(1)			

Näyte: M11, Mineraalivilla, Tila 179, ulkoseinän eristevilla ikkunan alta

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	+
			muut bakteerit	+
			*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M12, Mineraalivilla, Tila 225, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	+	Kokonaismäärä	<mr
Penicillium sp.		+		
*Aspergillus; Eurotium (lr)		+(1)		

Näyte: M13, Mineraalivilla, Tila 218, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+	Kokonaismäärä	+
hiivat	+	+	muut bakteerit	+
			*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M14, Mineraalivilla, Tila 213, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	+
			muut bakteerit	+
			*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M15, Mineraalivilla, Tila 205, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	+	Kokonaismäärä	+
Penicillium sp.		+	muut bakteerit	+
steriilit		+	*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M16, Mineraalivilla, Tila 211, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	+
			muut bakteerit	+
			*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M17, Mineraalivilla, Tila 311, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	<mr

Näyte: M18, Mineraalivilla, Tila 326, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	<mr

Näyte: M19, Mineraalivilla, Tila 321, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	+
			muut bakteerit	+
			*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M20, Mineraalivilla, Tila 302, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	+
			muut bakteerit	+(YK)
			*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M21, Mineraalivilla, Tila 306, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	++	Kokonaismäärä	+
Penicillium sp.	+	+	muut bakteerit	+(YK)
Cladosporium sp.	+	+	*aktinomykeetit	<mr
*Aspergillus restricti (lr)		++(36)		

Näyte: M22, Mineraalivilla, Tila 408b, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	+
			muut bakteerit	+
			*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M23, Mineraalivilla, Tila 416, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	<mr

Näyte: M24, Mineraalivilla, Tila 412, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	+
			muut bakteerit	+
			*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M25, Mineraalivilla, Tila 401, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	+
			muut bakteerit	+
			*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M26, Mineraalivilla, Tila 406, ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	+
			muut bakteerit	+
			*aktinomykeetit	<mr

Tulostaulukon merkintöjen selitykset:

Merkintä	M2 ja DG18 (sienet)	THG (aktinomykeetit)	THG (kokonaismäärä)
+	alle 30	alle 20	alle 75
++	30-49	---	---
+++	50 tai yli	20 tai yli	75 tai yli

< mr = alle määrittäjärajan

YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen

T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea.

* = kosteusvaurioindikaattori.

sr = sukuryhmä

lr = lajiryhmä

Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä.

Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna.


Marja Hänninen, Tutkija, Mikrobiologi
p. 050 325 0612, marja.hanninen@labroc.fi

ANALYYSIT

Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia siirrettiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta aktinomykeettien määrittämiseksi. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin mikroskoipimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin aktinomykeetit. Mikäli kasvustoa ei saatu viljelymenetelmällä esille, kovilla materiaaleilla käytettiin viljelyn tueksi suoramikroskopointia.

MÄÄRITYSRAJA

Menetelmän määrittysraja on 1 pmy/0,5 ml.

MITTAUSEPÄVARMUUS

Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä (luottamusvälillä) katsoa olevan. Laboratorion teknisen suorittamisen mittausepävarmuus on homeille 10 % (M2-alusta) ja 11 % (DG18-alusta) sekä THG:llä aktinomykeeteille 29 %. Teknisen suorituksen mittausepävarmuus kattaa ainoastaan pesäkelaskennan mittausepävarmuuden. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa. Tämä laskelma ei huomioi suoramikroskopoinnista tai näytteenotosta aiheutuvaa mittausepävarmuutta.

TULOKSEN TULKINTA

Tulokset tulkitaan käyttäen Labroc Oy:n omaa validointitaieneistoa.

Tulkinta	Tulos elatusalustalla
ei mikrobikasvua materiaalissa	- sienten pesäkemäärä: + JA - bakteerien pesäkemäärä: + JA - korkeintaan 2 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien aktinomykeetit)
epäily mikrobikasvusta materiaalissa	- sienten pesäkemäärä: ++ TAI - vähintään 3 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien aktinomykeetit) TAI - bakteerien pesäkemäärä: +++
selvä mikrobikasvu materiaalissa	- sienten pesäkemäärä: +++ TAI - aktinomykeettipesäkemäärä: +++

Vaurio- ja korjausjohtopäätöksen tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista.

VIITTEET

Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä 23.4.2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus § 20. Valvira ohje 8/2016.

Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s. 337-342.

MIKROBIVILJELY MATERIAALINÄYTTEESTÄ, SUORAVILJELY

Tilaaaja:	Polygon Finland Oy Tuukka Korhonen, tuukka.korhonen@polygongroup.com	Tilauspäivä:	20.4.2022
Kohde:	Hollolan kunnanvirasto, Virastotie 3 15860 Hollola	Laboratorio:	Kuopio
Projektinnumero:	1033482	Vastaanottopäivä:	21.4.2022
Näytteenottaja:	Sami Ahonen	Viljelypäivät:	21.4.2022
Näytteenottopäivät:	20.4.2022		

Tässä tutkimusraportissa esitetyt tulokset koskevat vain laboratorioon vastaanotettuja näytteitä.

YHTEENVETO TULOKSISTA

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:

ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa

	Näyte	Tulosyhteenveto	Johtopäätös
	M27, Mineraalivilla, C-talo tila 118, ulkoseinän eristevilla ikkunan alta	vähän homeita, bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M28, Mineraalivilla, C-talo tila 113, ulkoseinän eristevilla ikkunan alta	vähän homeita ja bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M29, Mineraalivilla, C-talo, tila 128 ulkoseinän eristevilla	kohtalaisesti homeita, indikaattorimikrobeita, vähän bakteereita	epäily mikrobikasvusta materiaalissa
	M30, Mineraalivilla, C talo, tila 104 ulkoseinän eristevilla ikkunan alta	kohtalaisesti homeita, bakteerit alle määrittäysrajan (kts. lisätiedot)	epäily mikrobikasvusta materiaalissa
	M31, Mineraalivilla, C talo, tila 223 ulkoseinän eristevilla	vähän homeita, bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa

	M32, Mineraalivilla, C talo, tila 225 ulkoseinän eristevilla	homeet ja bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M33, Mineraalivilla, C talo, tila 227 ulkoseinän eristevilla	homeet alle määrittäysrajan, vähän bakteereita	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M34, Mineraalivilla, C talo, tila 205 ulkoseinän eristevilla	homeet ja bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa
	M35, Mineraalivilla, C talo, tila 207	vähän homeita, bakteerit alle määrittäysrajan	ei mikrobikasvua materiaalissa

LISÄTIEDOT

Näytteen M30 osalla menetelmän mittausepävarmuus vaikuttaa tulosityhteenvedoon ja johtopäätökseen.

Ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevissa materiaaleissa voi esiintyä huomattavia määriä mikrobeja, mikä ei aina ole seurausta materiaalien kastumisesta ja sitä seuranneesta mikrobikasvusta, vaan esimerkiksi ilmavirtojen mukana kertyneistä ulkoilman mikrobeista tai materiaalin maaperäkontaktista aiheutuneesta kontaminaatiosta. Vaurio- ja korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista.

ANALYYSITULOKSET
Näyte: M27, Mineraalivilla, C-talo tila 118, ulkoseinän eristevilla ikkunan alta

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+	Kokonaismäärä	<mr
Penicillium sp.	+			
Cladosporium sp.		+		

Näyte: M28, Mineraalivilla, C-talo tila 113, ulkoseinän eristevilla ikkunan alta

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+	Kokonaismäärä	+
Penicillium sp.	+	+	muut bakteerit	+
Cladosporium sp.	+	+	*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M29, Mineraalivilla, C-talo, tila 128 ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	++	++	Kokonaismäärä	+
Penicillium sp.	+	+	muut bakteerit	+
hiivat	+	+	*aktinomykeetit	<mr
Cladosporium sp.	+	+		
*Coelomycetes (sr)	+(1)			

Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen tulos M2-alustalla voi olla + (< 30 pmy/alusta).

Näyte: M30, Mineraalivilla, C talo, tila 104 ulkoseinän eristevilla ikkunan alta

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+++	Kokonaismäärä	<mr
Penicillium sp.	+	+		
Cladosporium sp.		++		

Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen tulos DG18-alustalla voi olla ++ (< 50 pmy/alusta).

Näyte: M31, Mineraalivilla, C talo, tila 223 ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+	Kokonaismäärä	<mr
Penicillium sp.	+	+		
Cladosporium sp.	+			
*Aspergillus; Eurotium (lr)		+(1)		

Näyte: M32, Mineraalivilla, C talo, tila 225 ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	<mr

Näyte: M33, Mineraalivilla, C talo, tila 227 ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	+
			muut bakteerit	+
			*aktinomykeetit	<mr

Näyte: M34, Mineraalivilla, C talo, tila 205 ulkoseinän eristevilla

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	<mr	<mr	Kokonaismäärä	<mr

Näyte: M35, Mineraalivilla, C talo, tila 207

	M2	DG18		THG
HOMEET JA HIIVAT	pmy/malja	pmy/malja	BAKTEERIT	pmy/malja
Kokonaismäärä	+	+	Kokonaismäärä	<mr
Penicillium sp.	+	+		

Tulostaulukon merkintöjen selitykset:

Merkintä	M2 ja DG18 (sienet)	THG (aktinomykeetit)	THG (kokonaismäärä)
+	alle 30	alle 20	alle 75
++	30-49	----	----
+++	50 tai yli	20 tai yli	75 tai yli

< mr = alle määritysrajan

YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen

T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea.

* = kosteusvaurioindikaattori.

sr = sukuryhmä

lr= lajiryhmä

Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä.

Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna.



Marja Hänninen, Tutkija, Mikrobiologi
p. 050 325 0612, marja.hanninen@labroc.fi

ANALYYSIT

Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia siirrettiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta aktinomykeettien määrittämiseksi. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin mikroskoipomalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin aktinomykeetit. Mikäli kasvustoa ei saatu viljelymenetelmällä esille, kovilla materiaaleilla käytettiin viljelyn tueksi suoramikroskopiaa.

MÄÄRITYSRAJA

Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml.

MITTAUSEPÄVARMUUS

Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä (luottamusvälillä) katsoa olevan. Laboratorion teknisen suorittamisen mittausepävarmuus on homeille 10 % (M2-alusta) ja 11 % (DG18-alusta) sekä THG:llä aktinomykeeteille 29 %. Teknisen suorituksen mittausepävarmuus kattaa ainoastaan pesäkelaskennan mittausepävarmuuden. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa. Tämä laskelma ei huomioi suoramikroskopiointia tai näytteenotosta aiheutuvaa mittausepävarmuutta.

TULOKSEN TULKINTA

Tulokset tulkitaan käyttäen Labroc Oy:n omaa validointiaineistoa.

Tulkinta	Tulos elatusalustalla
ei mikrobikasvua materiaalissa	- sienten pesäkemäärä: + JA - bakteerien pesäkemäärä: + JA - korkeintaan 2 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien aktinomykeetit)
epäily mikrobikasvusta materiaalissa	- sienten pesäkemäärä: ++ TAI - vähintään 3 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien aktinomykeetit) TAI - bakteerien pesäkemäärä: +++
selvä mikrobikasvu materiaalissa	- sienten pesäkemäärä: +++ TAI - aktinomykeettipesäkemäärä: +++

Vaurio- ja korjausjohtopäätöksen tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista.

VIITTEET

Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä 23.4.2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus § 20. Valvira ohje 8/2016.

Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s. 337-342.